

EADOCS35TN1J/1/1	تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
صفحه ۱ از ۱	شماره: ۷
نوع خودرو: چانگان	



شرکت بازرگانی سایا پیک (سهامی خاص)


اطلاعیه فنی

Technical Center

موضوع: نحوه تعریف ریموت خودروهای گروه چانگان با استفاده از دستگاه های BOSCH و عیب یاب جامع سایا

قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز ارائه دهنده خدمات به خودروهای چانگان

بدین وسیله به اطلاع کلیه نمایندگی های خدمات دهنده به خودروهای گروه چانگان می رساند: به منظور تعریف ریموت خودروهای گروه چانگان مقتضی است پس از دریافت کد BCM با استفاده از شماره شاسی خودرو نسبت به انجام مراحل ذیل اقدام نمایید:

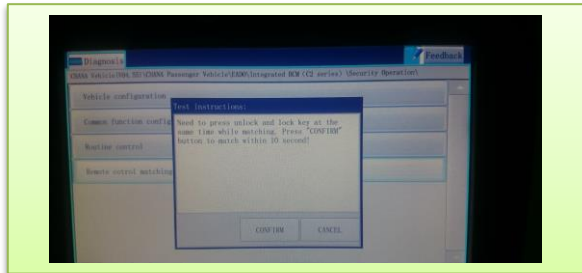


با استفاده از دستگاه BOSCH:

- ۱- سوییچ استارت را در وضعیت "ON" قرار دهید.
- ۲- دسته سیم دستگاه عیب یاب را به رابط خودرو وصل کنید.
- ۳- در دستگاه عیب یاب مسیر زیر را انتخاب کنید:

➔ Diagnosis / China passenger vehicle / "CS35 or EADO" / "Integrated BCM" / "Security operation" / "Enter password" Remote control Matching

۴- از آنجا که در خودروهای گروه چانگان ۲ مدل BCM وجود دارد لازم است هر دو گزینه پیش رو یعنی فشردن همزمان دکمه های lock و unlock بر روی ریموت و یا فشردن یکی از کلیدهای مذکور را تا زمان چشمک زدن جلو آمپر نگه دارید. بدیهی است بلافاصله پس از تعریف کلید اول می بایست کلید دوم نیز تعریف شود.

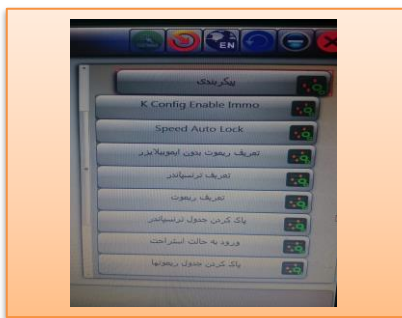

با استفاده از دستگاه عیب یاب جامع سایا:

- ۱- سوییچ استارت را در وضعیت "ON" قرار دهید.
- ۲- دسته سیم دستگاه عیب یاب را به رابط خودرو وصل کنید.
- (مطمئن شوید کابل شما از نوع MULTI CAN باشد)
- ۳- در دستگاه عیب یاب مسیر زیر را انتخاب کنید:

➔ انتخاب نوع خودرو / "CS35 or EADO" / "انتخاب گزینه مازول کنترل بدنه" / "انتخاب گزینه پیکربندی" / "انتخاب گزینه پاک کردن جدول ریموتها" / "انتخاب گزینه تعریف ریموت"

۴- در این مرحله نیز هر دو گزینه پیش رو یعنی فشردن همزمان دکمه های lock و unlock بر روی ریموت و یا فشردن یکی از کلیدهای مذکور را تا زمان چشمک زدن جلو آمپر نگه دارید. بدیهی است بلافاصله پس از تعریف کلید اول می بایست کلید دوم نیز تعریف شود.

تذکر ۱: هرگز به هنگام انجام رویه تعریف ریموت از گزینه Enter Sleep Mode یا ورود به حالت استراحت استفاده نکنید چرا که پس از انتخاب گزینه مذکور تعریف ریموت امکان پذیر نبوده و می بایست BCM خودرو تعویض گردد. لذا مجدداً تاکید می گردد تا زمان تغییر برنامه دستگاه عیب یاب در به روز رسانی های آتی از بکارگیری گزینه Enter Sleep Mode یا ورود به حالت استراحت خودداری نمایید. ضمناً از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه کلیه قطعات BCM برگشتی تحت بررسی قرار گرفته و مطالبات کلیم قطعاتی که به دلیل استفاده از گزینه یاد شده تعویض شده باشند به عهده نمایندگی مجاز خواهد بود.

تذکر ۲: با توجه به قابلیت فعال سازی برخی از آپشن ها (نظیر auto lock و power window) در خودروهای گروه چانگان به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند: عواقب ناشی از هر گونه مخاطره و حادثه احتمالی برای مشتریان به دلیل فعال نمودن آپشن های مذکور متوجه نمایندگی مجاز می باشد.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: سید جعفر تقوی تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ امضاء