

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۴-۴۵

کلید مدرک: ۱۵۶۵۶




نوع خودرو: دنا


نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا

عنوان:

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند، در صورت مراجعه خودرو دنا با ایراد سیستم کولر، مطابق موارد زیر اقدام به رفع ایراد نمائید:

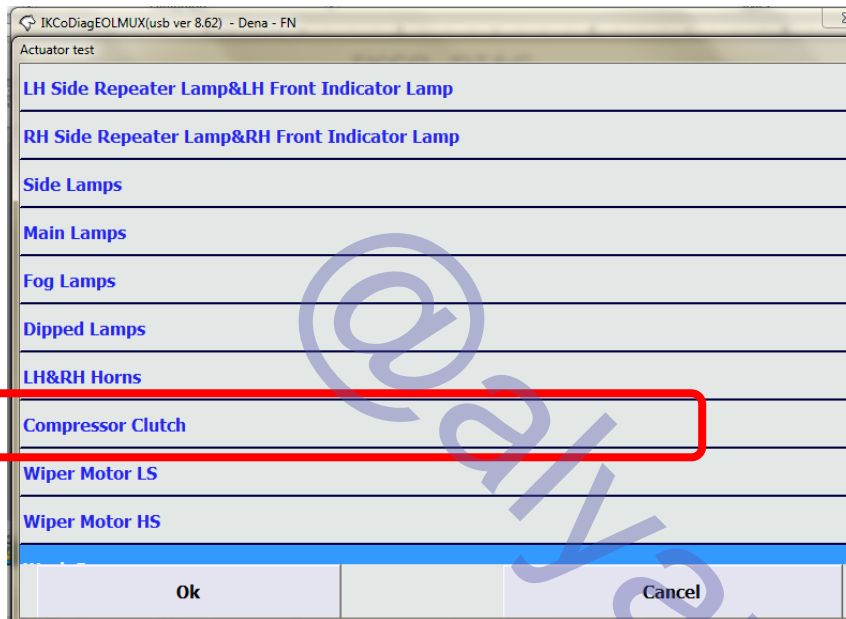

۱- با اتصال دستگاه عیب یاب، از طریق منوی مالتی پلکس خودروی دنا، وارد نود FN و گزینه Actuator شوید و اقدام به Actuator Test کمپرسور کولر نمایید. در صورت فعال شدن کمپرسور، قطعه کمپرسور و نود FN سالم است.

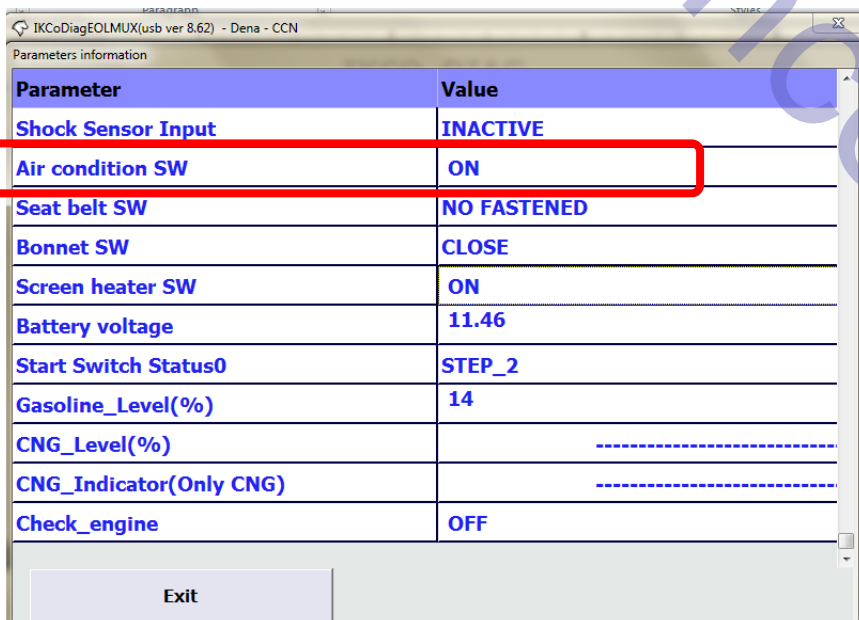

۲- سپس با ورود به منوی Parameter information، وضعیت گزینه Air condition SW را با فعال و غیر فعال کردن کلید AC کنترل کنید.

در صورت عدم مشاهده تغییرات همزمان با فعال کردن کلید AC، به مرحله سه بروید.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریدون زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: محمدجواد جویانی

امضاء:

اقدام کننده: رضا صبوری

امضاء:

از: ۲

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۴-۴۵

کلید مدرک: ۱۵۶۵۶

توجه

نوع خودرو: دنا

نحوه رفع ایراد عدم عملکرد کولر دنا

عنوان:

۳- وضعیت کانکتور اتصال دسته سیم بخاری به دسته سیم داشبورد را از لحاظ برقراری صحیح ارتباط (شل نبودن) کنترل نمائید. پس از رفع ایراد و اصلاح اتصال کانکتور ضروریست بمنظور عدم تکرار ایراد، دو انتهای کانکتور را بوسیله بست به یکدیگر محکم نمائید.



شرح اجرت	کد اجرت
تعمیر دسته سیم کنسول وسط	۴۸۸۲۵

صفحه: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت خدمات پس از فروش خودرو

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: محمود چوپانی

امضاء:

اقدام کننده: مرضا سبوری

امضاء:

از: ۲