

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

شماره: ۵۸-۱۳۹۴

کلید مدرک: ۱۵۶۹۸

نوع خودرو: پژو ۴۰۵ پارس سمند

اطلاعیه فنی



رفع ایراد گاز نخوردن موتور در ABS Mando MGH80


عنوان:



به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروی پژو ۴۰۵، پارس، سمند و (رانا) بنزین سوز و دوگانه سوز مجهز به سیستم ABS MANDO MGH80 با ایراد گاز نخوردن خودرو و روشن شدن چراغ چک و درج خطای
Vehicle Speed Output- Malfunction / Electrical Check
در حافظه ECU، لازم است مطابق نقشه شماتیک به شماره 0301037 اقدام به کنترل مسیر ارسال سیگنال سرعت (VSO) از پایه ۲۷ یونیت (۷۰۲۰) ABS به پایه متناظر در ECU گردد.

مطابق نقشه، مسیر از ابتدا تا انتها یعنی:

از پایه ۲۷ یونیت ABS تا پایه ۲۰ اینترکانکتور IC02A (۲۳ پایه مشکی بین دسته سیم اصلی و موتور) و از آنجا تا پایه B51 (بنزین سوز) یا پایه A63 (دوگانه سوز) از لحاظ وجود ارتباط بررسی و کنترل گردد.

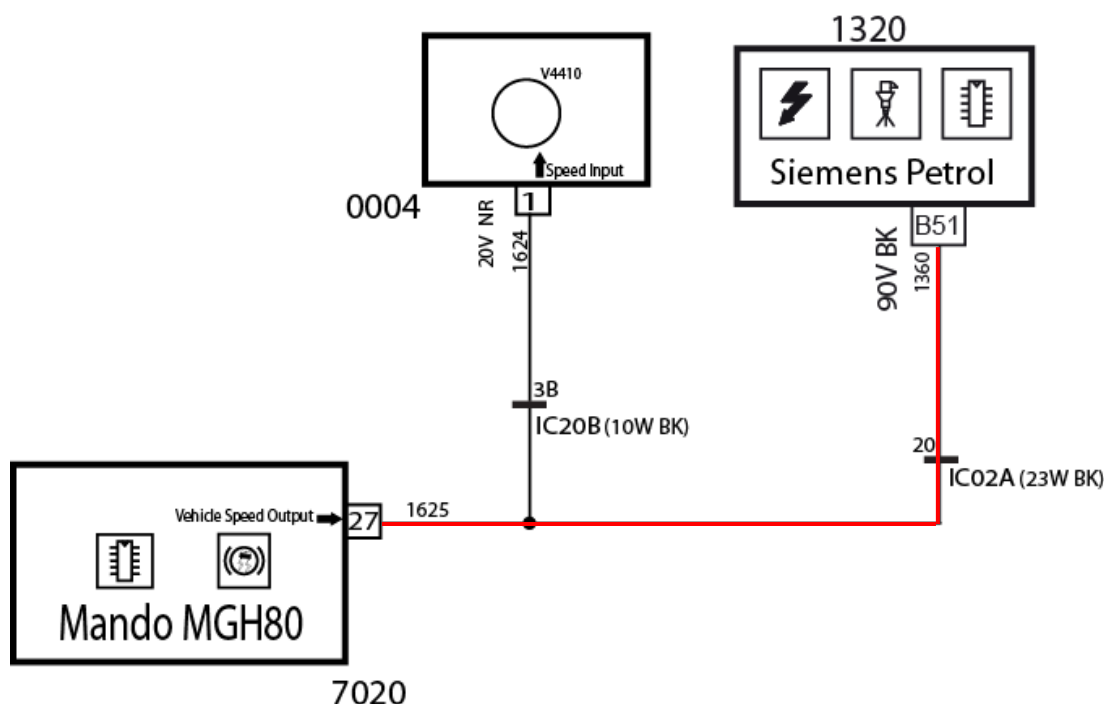

ABS Mando MGH80	
ECU بین	نوع EMS
B51	Siemens Petrol
A63	Siemens Bifuel

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

۱

نام: شهریار سلطانی

نام: فریبرز زینالی

تأیید کننده: مسعود چوپانی

اقدام کننده: محمدرضا...

از:

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: