



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

شماره: ۱۳۹۵-۶

کلید مدرک: ۱۵۹۷۵

نوع خودرو: 405 SLX, Pars LX

عنوان: روش رفع ایراد عدم گاز خوردن موتور TU5 Bosch

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی پژو 405 SLX و یا پارس LX با موتور TU5 و EMS BOSCH، با ایراد عدم گاز خوردن موتور و روشن شدن چراغ چک و درج خطای >>>Accelerator Pedal, Track 1 & Track2<<<

به منظور رفع عیب مذکور ابتدا لازم است قطعه پدال گاز برقی کنترل گردد. در صورتی که تاریخ تولید قطعه از تاریخ 2015.01.01 الی 2015.06.01 باشد نیاز است قطعه پدال گاز برقی به شماره فنی ۰۳۲۰۳۰۱۵ تعویض گردد.

نکته: توجه شود تاریخ تولید قطعه جدید دریافتی از ایساکو حتما بعد از تاریخ 2015.06.01 می‌باشد.



قطعه جدید بعد از تاریخ تولید 15-06-01

شماره فنی قطعه پدال گاز برقی	کد اجرت تعویض قطعه
۰۳۲۰۳۰۱۵	۷۳۱۵۸

صفحه: ۱

تصویر معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

از: ۱

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز نوری

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: جباری

امضاء:

مسعود چوبانی

اقدام کننده: محمد علایر

امضاء: