

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

اطلاعیه فنی



شماره: ۱۳۹۴-۱۶۸



کلید مدرک: ۱۵۹۶۶

نوع خودرو: پژو ۲۰۶

عنوان: رفع ایراد نرم افزاری ECU خودروی ۲۰۶ با EMS MAW غرب استیل

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی ۲۰۶ با EMS MAW غرب استیل با ایراد:



برچسب سبز رنگ
نشان دهنده
با نرم افزار بهینه
می باشد

۱- هنگام حرکت بعد از برداشتن پا از روی پدال گاز، عقربه دور موتور با تاخیر کاهش پیدا می‌کند.

۲- با فشردن پا بر روی پدال گاز، دور موتور با تاخیر بالا می‌آید و خودرو با مکث شتاب می‌گیرد.

لازم است به منظور رفع ایراد اقدام به تعویض ECU موتور و سپس تعریف کلید انجام گیرد.

شماره فنی	شرح قطعه
20903158	واحد کنترل الکترونیکی ECU موتور
35301003	تراشه ایموبیلایزر 7936

نکته ۱: همزمان با تعویض ECU، ضروریست دو عدد تک (تراشه) ایموبیلایزر تعویض گردد.

تعریف کلید این خودرو مطابق روش شرح داده شده در مستند "تعریف کلید خودروی ۲۰۶ با ECU غرب استیل" با کلید مدرک 15960 انجام می‌شود.

نکته ۲: در صورت گاز خوردن و یا گیر کردن دور موتور، قطعه پدال گاز برقی از لحاظ صحت عملکرد کنترل گردد.

نکته ۳: متعاقباً "قابلیت دانلودینگ نرم افزار بهینه این نوع ECU، بر روی ایکودیایک ایجاد و اطلاع رسانی خواهد گردید که در این صورت نیازی به تعویض ECU موتور نخواهد بود.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

اقدام کننده:

نام: محمد رضا امیدی

نام: فریدون خدایی

تایید کننده: سعید چوپانی

امضاء: محمد امیر

از: ۱

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: