

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۴-۳۳

کلید مدرک: ۱۵۵۷۷



نوع خودرو: دنا


عنوان: روش رفع ایراد Lamp Fault

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند به منظور رفع ایراد Lamp Fault خودروی دنا و سمند مجهز به سیستم مالتی پلکس SMS، پیرو اطلاعیه فنی ۳۲-۱۳۹۴ مطابق جدول زیر اقدام به بروز آوری نرم افزار کلیه نودهای سیستم مالتی پلکس با ایکودیگ ورژن 8.89 گردد.


نود	CCN	FN	DCN	RN	ICN
جدیدترین ورژن	4.40	3.70	3.80	3.90	4.10

www.CheraghCheck.ir

نکته مهم: توجه گردد در صورت سوختن لامپ چراغ و همچنین عدم اتصال صحیح سیمهای منفی (بدنه) موجود روی دسته سیم، ایراد Lamp Fault روشن می‌گردد. این گونه ایرادات شامل بروز آوری فوق الذکر نمی‌گردد.

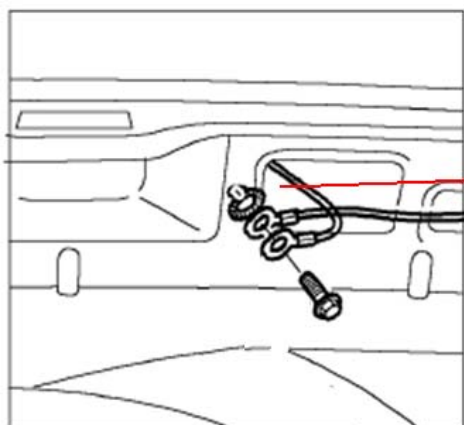

مثال: برای رفع ایراد مرتبط با چراغهای عقب، باید دو سر سیم منفی موجود در دسته سیم اتاق در خودروی سمند و دنا نشان داده شده در شکل، اتصال صحیح به بدنه خودرو داشته باشند.

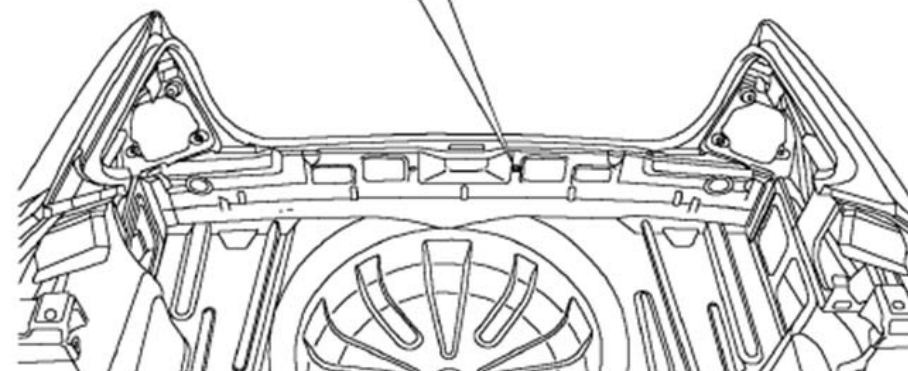

توجه: برای اطلاع از نقاط منفی بدنه موجود بر روی خودروی سمند و دنا به مستند "راهنمای معرفی و جانمایی دسته سیم های سمند" با کلید مدرک ۱۵۲۱۸ در بخش مستندات فنی بر روی سایت فنی و مهندسی ایساکو مراجعه گردد.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

واحد تهیه کننده

اقدام کننده:

از: ۱

شماره: ۱۵۵۷۷

امضاء:

نام: فریبرز زینعلی

نام:

امضاء:

تایید کننده:

امضاء:

مسعود چولانی

محمد علی

امضاء: