



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

شماره: ۱۳۹۲-۷۷

کد مدرک: ۱۴۸۵۹

عنوان: بررسی ایراد روشن شدن چراغ ایربگ (بررسی کمربند ایمنی) نوع خودرو: رانا ۲۰۶ جدید

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند چنانچه خودرویی با ایراد " روشن شدن چراغ ایربگ " مراجعه نمود، ابتدا با دستگاه عیب یاب ایراد مربوط به ECU ایربگ را بررسی نمایید؛ در صورتی که ایراد مربوط به پیش‌کشنده کمربندها بود، سوکت کمربندهای جلو را از لحاظ دارا بودن کائوچویی نگهدارنده سوکت بررسی و چنانچه فاقد کائوچویی نگهدارنده بود، قطعه را تعویض نمایید. لازم به ذکر است در صورتیکه اقدام به تعویض کمربند ایمنی نمودید، قطعه ارسالی از ایساکو را از نظر وجود کائوچویی نگهدارنده مورد بررسی قرار دهید. در صورت عدم وجود طبق اطلاعیه کیفیت به شماره ۱-۱۳۹۲ اقدام نمایید.



شرح اجرت	کد اجرت
باز و بست قاب کائوچویی ستون وسط بالا	۵۲۰۴۰
باز و بست قاب کائوچویی روی ستون وسط پائین	۵۲۰۴۲
تعویض کمربند ایمنی صندلی جلو	۵۲۰۶۸
تعویض کمربند ایمنی دوطرف صندلی جلو	۵۲۰۷۰

در صورت بازدید بدون تعویض، فقط از این کدها استفاده شود.

در صورت بازدید و تعویض کمربند ایمنی یکطرف، فقط از این کد استفاده شود.

در صورت بازدید و تعویض کمربند ایمنی دوطرف، فقط از این کد استفاده شود.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام:

شهریار سلطانی

از: ۱

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

نام:

فریبرز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام:

محمد زینالی

امضاء:

اقدام کننده:

سید احسان الدین ذگردی

امضاء: